

TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

Inbetriebnahme und Wartung

**LEROY-SOMER**<sup>™</sup>

**Nidec**  
All for dreams

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

**Dieses Handbuch ist gültig für den Generator, den Sie erworben haben.  
Bitte beachten Sie den Inhalt dieses Wartungshandbuches.**

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor der Inbetriebnahme des Generators sollten Sie diese Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung vollständig gelesen haben.

Alle für den Betrieb dieses Generators erforderlichen Maßnahmen und Eingriffe sind von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung. Bei der Beschreibung der verschiedenen Arbeiten in diesem Handbuch finden Sie Empfehlungen oder Symbole, die den Anwender auf die Gefahr von Unfällen hinweisen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die verschiedenen Sicherheitssymbole beachten und ihre Bedeutung verstehen.

#### ACHTUNG

**Sicherheitssymbol für einen Vorgang, der den Generator oder damit zusammenhängende Geräte beschädigen oder zerstören kann.**



**Sicherheitssymbol, das allgemeine Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.**



**Sicherheitssymbol, das elektrische Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.**

### SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die beiden folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

**a) Während des Betriebs muss der Aufenthalt jeglicher Personen vor den Schutzgittern für den Luftaustritt wegen der eventuell bestehenden Gefahr untersagt werden, das Gegenstände herausgeschleudert werden.**

**b) Kindern unter 14 Jahren muss der Aufenthalt in der Nähe der Schutzgitter für den Luftaustritt untersagt werden.**

Ein Blatt mit Aufklebern der verschiedenen Sicherheitskennzeichnungen liegt diesem Wartungshandbuch bei. Sobald der Generator vollständig installiert ist, müssen die Aufkleber an den in der Zeichnung markierten Stellen angebracht werden.

### WARNING

**Die Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien EG sowie den anderengegebenenfallsanzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.**

**Dieses Handbuch ist an den Endanwender weiterzuleiten.**

**Die Baureihe der elektrischen Generatoren und ihre Ableitungen, die von uns oder in unserem Auftrag hergestellt werden, erfüllen die Anforderungen der technischen Vorschriften der Zollunion (EAC).**

**Die Generator wird ohne Fehlerstromschutzeinrichtung geliefert. Der Schutz muss über den Trennschalter des Aggregats erfolgen, der für die Unterbrechung des Fehlerstroms ausgelegt ist.**

© 2022 Moteurs Leroy-Somer SAS  
Share Capital: 38,679,664 €, RCS Angoulême  
338 567 258.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten unserer Produkte jederzeit zu ändern, um so den neuesten technologischen Erkenntnissen und Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eine Reproduktion ist ohne unsere vorherige Zustimmung verboten.

Marken, Muster und Patente geschützt.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>1 - ALLGEMEINES .....</b>	<b>4</b>
1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen.....	4
1.2 - Kontrollen.....	4
1.3 - Typenbezeichnung.....	4
1.4 - Lagerung.....	4
1.5 - Anwendungen .....	4
1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz .....	4
<b>2 - TECHNISCHE KENNDATEN .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Elektrische Eigenschaften.....	5
2.2 - Mechanische Eigenschaften .....	5
<b>3 - AUFSTELLUNG - INBETRIEBNAHME.....</b>	<b>11</b>
3.1 - Montage .....	11
3.2 - Kontrollen vor der Inbetriebnahme .....	12
3.3 - Anschlussplan der Klemmen .....	12
3.4 - Inbetriebnahme .....	15
3.5 - Einstellungen .....	15
<b>4 - WARTUNG - INSTANDSETZUNG .....</b>	<b>16</b>
4.1 - Sicherheitsmaßnahmen.....	16
4.2 - Regelmäßige Wartung .....	16
4.3 - Lager.....	17
4.4 - Mechanische Störungen .....	17
4.5 - Elektrische Störungen.....	18
4.6 - Demontage, Montage.....	20
4.7 - Installation und Wartung des PMG .....	21
4.8 - Elektrische Kenndaten .....	22
<b>5 - ERSATZTEILE .....</b>	<b>24</b>
5.1 - Reserveteile .....	24
5.2 - Technischer Kundendienst.....	24
5.3 - Zubehör.....	24
5.4 - Explosionszeichnung, Teilverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben .....	25

**Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen**

**EG-Erklärung**

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 1 - ALLGEMEINES

#### 1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen

Unsere Generatoren erfüllen die meisten internationalen Normen.

Siehe CE-Konformitäts- und Einbauerklärung auf der letzten Seite.

#### 1.2 - Kontrollen

Überprüfen Sie bei Erhalt des Generators, dass während des Transports keine Schäden aufgetreten sind. Wenn offensichtliche Anzeichen für Beschädigungen zu erkennen sind, wenden Sie sich an das Speditionsunternehmen (gegebenenfalls können Sie die Transportversicherung des Unternehmens in Anspruch nehmen). Drehen Sie den Generator nach einer Sichtprüfung von Hand, um eine eventuelle Fehlfunktion zu erkennen (nur Zweilagengeneratoren).

#### 1.3 - Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung des Generators finden Sie auf einem Typenschild, das auf der Maschine aufgeklebt ist (siehe Zeichnung). Überprüfen Sie, dass diese Bezeichnung mit Ihren Angaben bei Bestellung des Generators übereinstimmt. Die Typenbezeichnung wird in Abhängigkeit verschiedener Kriterien festgelegt.

Beispiel einer Beschreibung des Typs:

#### 1.4 - Lagerung

Bis zur Inbetriebnahme sollten Generatoren wie folgt gelagert werden:

- geschützt vor Feuchtigkeit (< 90 %); nach einer Langzeitlagerung die Isolation der Maschine überprüfen; um eine Beschädigung der Lager zu vermeiden, dürfen am Lagerort keine starken Vibrationen auftreten.

#### 1.5 - Anwendung

Dieser Generator ist im wesentlichen für die Erzeugung elektrischer Energie im Rahmen der Anwendungen bestimmt, die mit dem Einsatz von Stromerzeugungsaggregaten zusammenhängen.

#### 1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz

Der Einsatz der Maschine ist begrenzt auf Betriebsbedingungen (Umgebung, Drehzahl, Spannung, Leistung usw.), die mit den auf dem Leistungsschild angegebenen Kennwerten vereinbar sind.




Model <b>TAL</b>		Date		Freq. Hz																
S/N		Date		Speed	min <sup>-1</sup>															
Enclosure		Protection		Voltage	V															
Th. Class		Altitude		Phase																
Weight		PF		Connection																
AVR		Excitation		Cont. BR 40°C	kVA															
Excitation 415 v / 40°C	No Load	Full Load			kW															
DE bearing				Std by. PR 27°C	A															
NDE bearing					kVA															
				kW																
				A																



12345678910




IEC 60034 - 18, 5  
ISO 8528 - 3  
NEMA MG1 - 32 & 33



LSA(00)-1-146 a

MOTEURS LEROY-SOMER  
2 BD MARCELLIN LEROY - 16000 ANGOULÊME - FRANCE

[www.leroy-somer.com](http://www.leroy-somer.com)

Made in Europe by Leroy-Somer

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 2 - TECHNISCHE KENNDATEN

#### 2.1 - Elektrische Eigenschaften

Dieser Generator ist ein bürstenloser Generator mit Dreherregerfeld, Wicklung in "2/3-Schrittweite", 4, 6 oder 12-Leiter-Ausführung mit Isolierstoffklasse H und einem Felderregungssystem, das als SHUNT-, AREP+- oder PMG-Version lieferbar ist (siehe Abbildungen und handbuchregler).

#### • Elektrische Optionen

- Stillstandsheizung
- R791 Funkentstörungs


#### • SHUNT Einphasig gewidmet 4 Leiter

#### 2.2 - Mechanische Eigenschaften

- Stahlgehäuse
- Lagerschilder aus Aluminium
- Kugellager mit Dauerschmierung
- Bauformen: Einlagergenerator in Fußausführung mit SAE-Kupplungsscheiben /-Flanschen
- Innengekühlte Maschine, selbstbelüftete Ausführung
- Schutzart: IP 23

#### • Mechanische Optionen

- Direkter Leistungsaustritt über Kabel (nicht neu anschließbar), mit Montage des Reglers außerhalb der Lichtmaschine

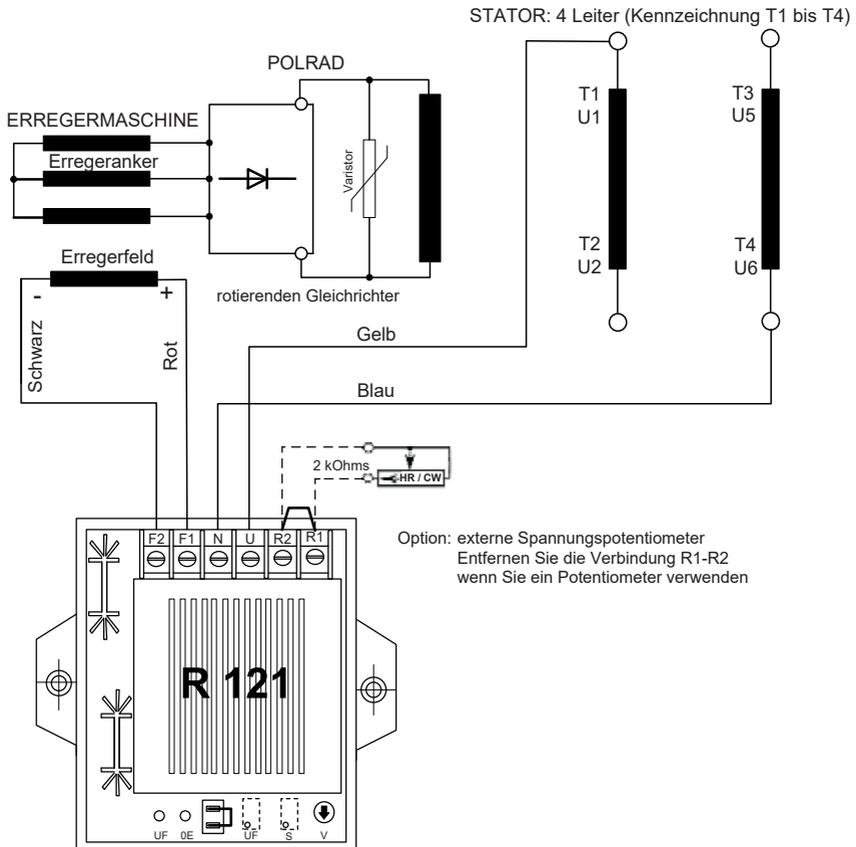


Überprüfen Sie im Handbuch R121 Ref.5657

# TAL 044


## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • SHUNT Dreiphasig 6 Leiter

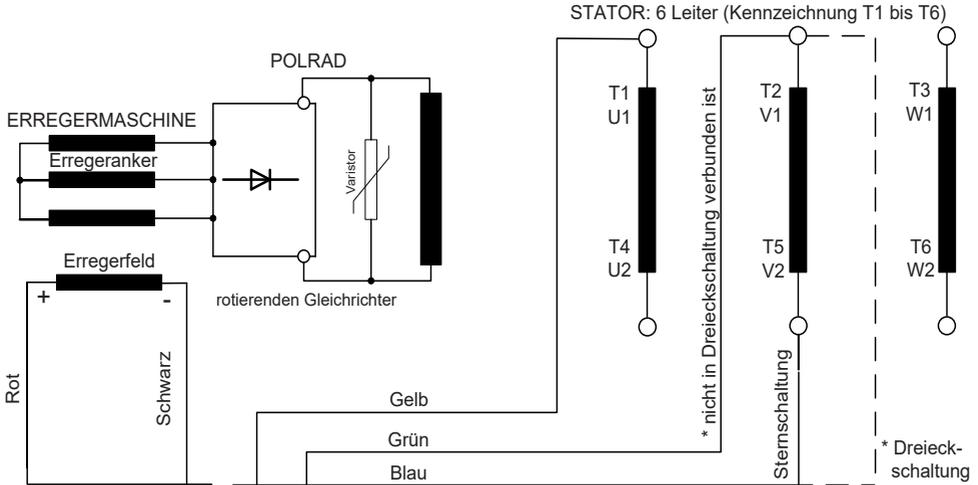

\* Für Dreieckschaltung (1PH – 3PH):

Verwenden Sie die Klemmen N und U und schließen Sie N und N1 an

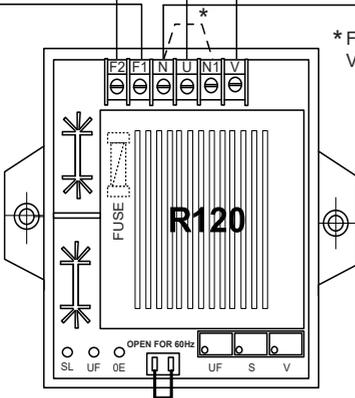


Überprüfen Sie im Handbuch R120 Ref.5243



# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • SHUNT Dreiphasig 12 Leiter

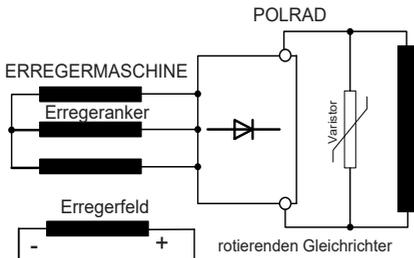

STATOR: 12 Leiter (Kennzeichnung T1 bis T12)

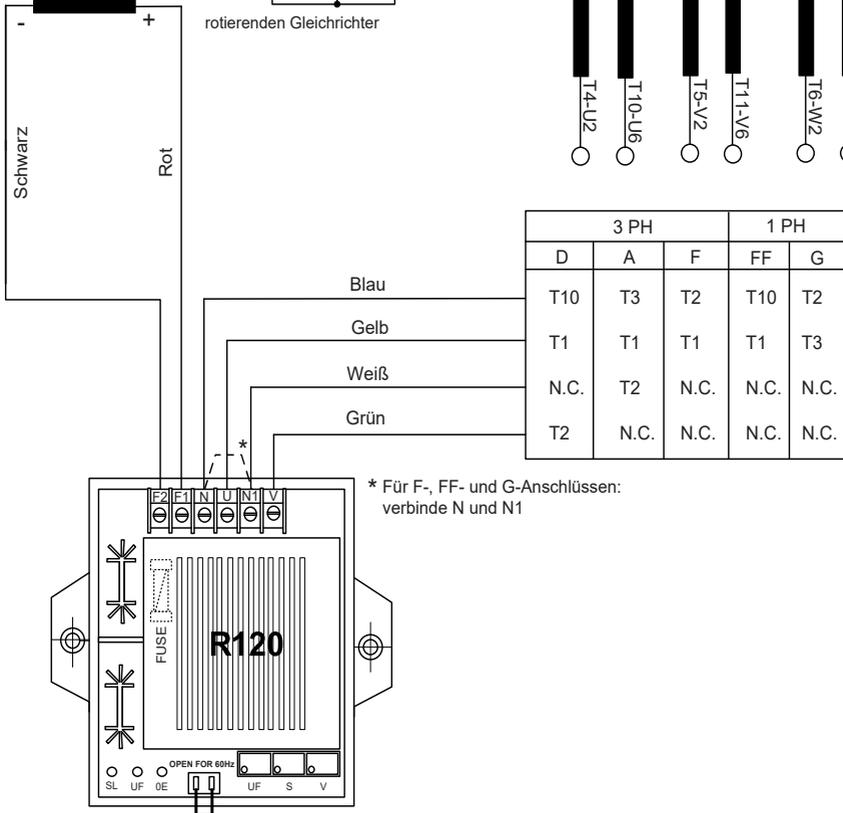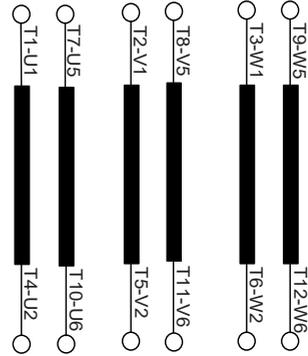


Überprüfen Sie im Handbuch R120 Ref.5243

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### •AREP+ Dreiphasig 6 Leiter

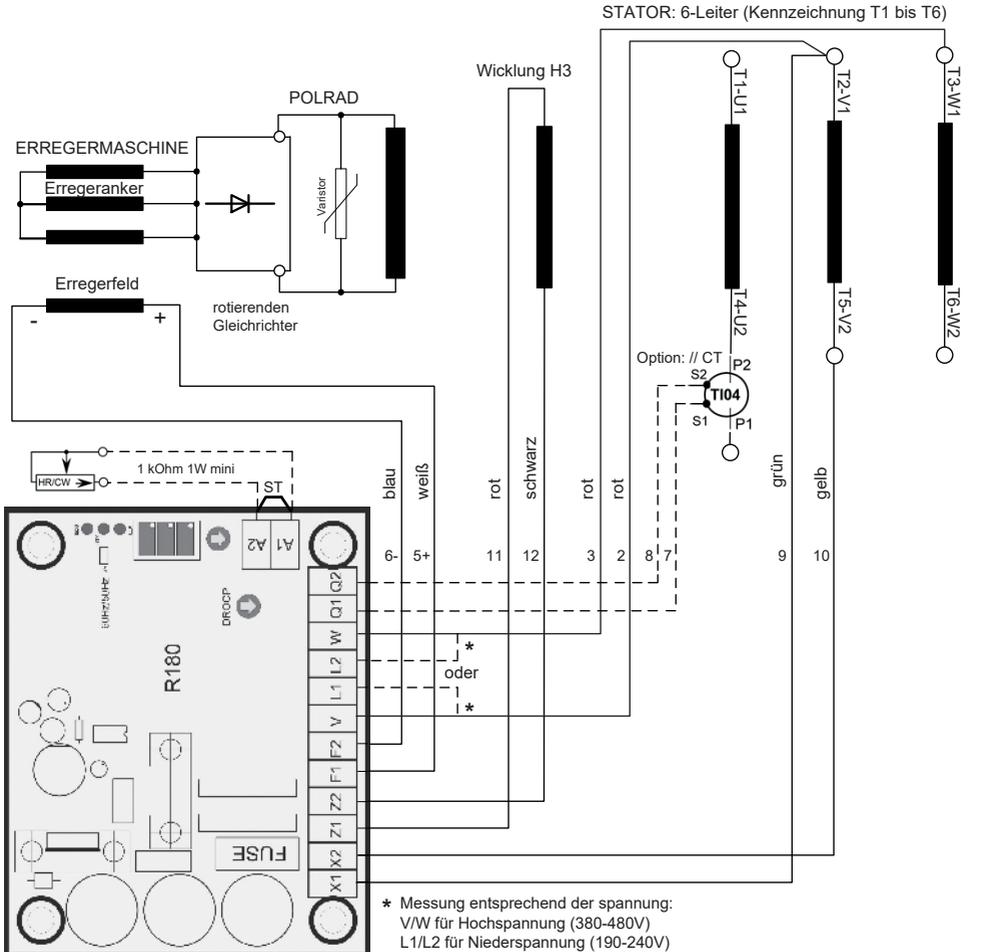

Überprüfen Sie im Handbuch Ref.5599


#### OPTION

 externe Spannungspotentiometer (entfernen ST)

8 -> Q1  
7 -> Q2  
Wenn der Sinn der drehung gegen den Uhrzeigersinn

// CT


T104: In / 1A  
(D) "Star" nur



# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • AREP+ Dreiphasig 12 Leiter

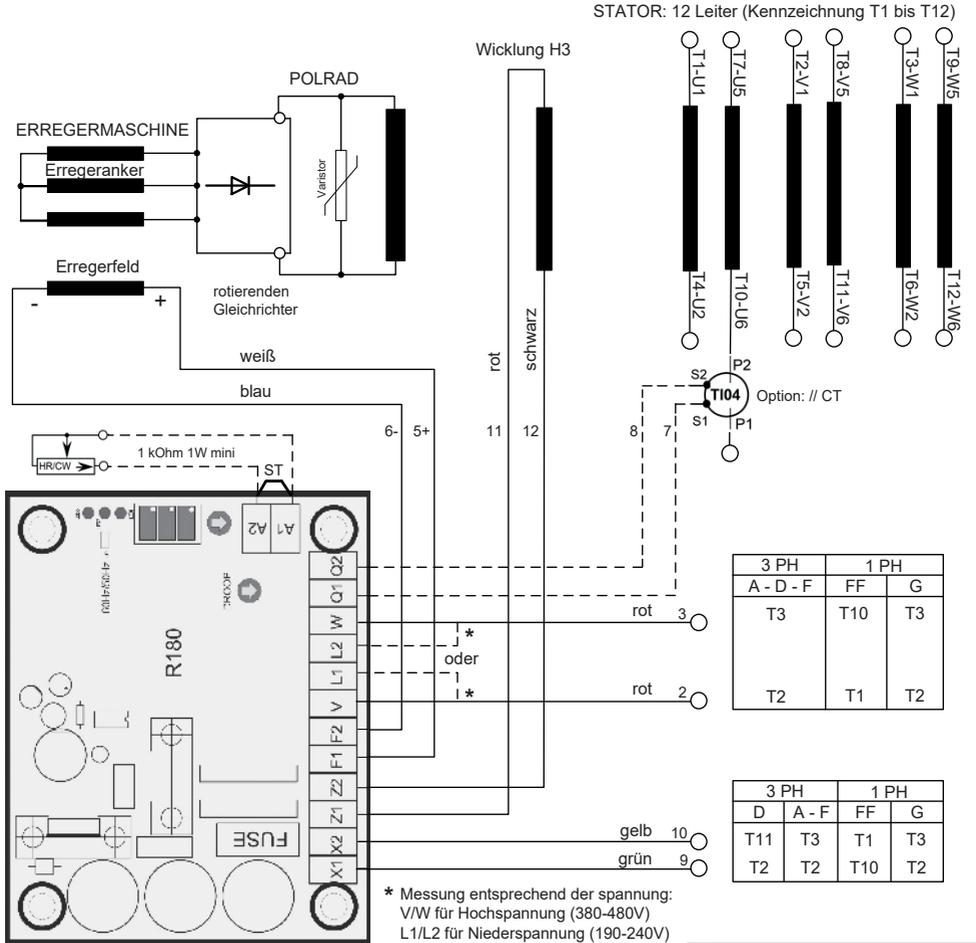


Überprüfen Sie im  
Handbuch Ref.5599

OPTION	
externe Spannungspotentiometer (entfernen ST)	
8 -> Q1 7 -> Q2	Wenn der Sinn der drehung gegen den Uhrzeigersinn
// CT T104: In / 1A (D) "Star" nur	

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • PMG Dreiphasig 6 oder 12 Leiter

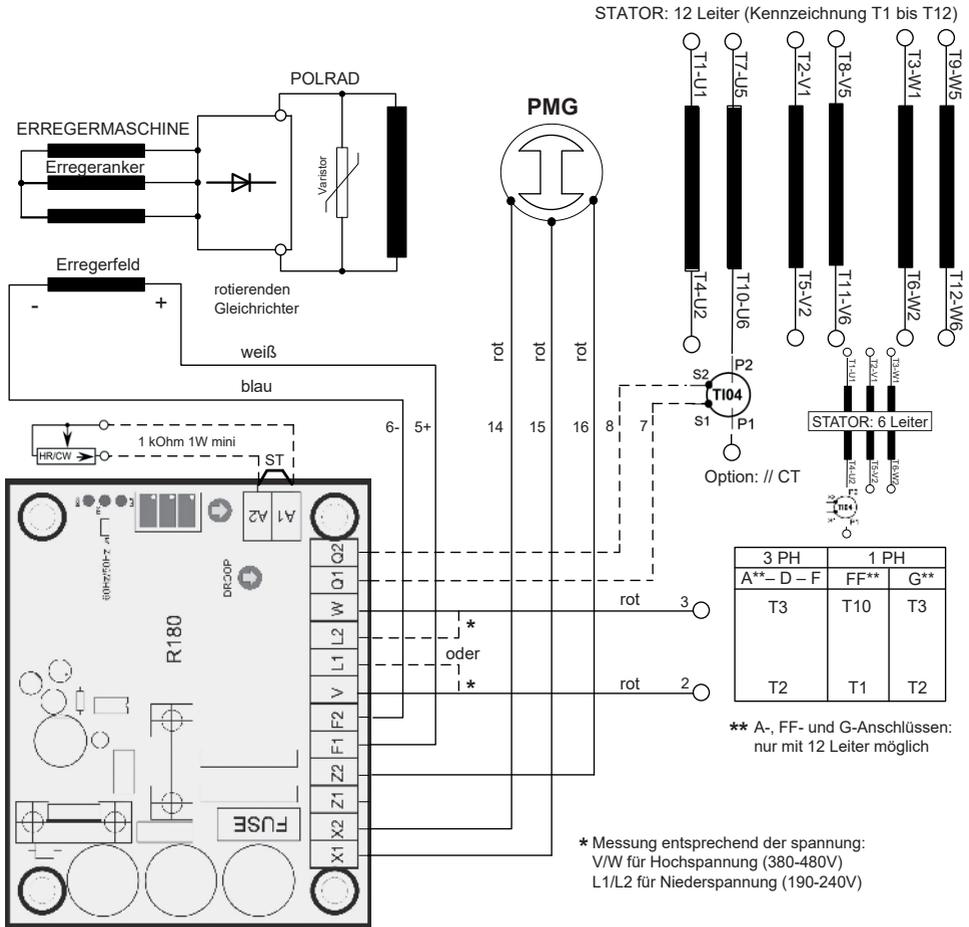

Überprüfen Sie im  
Handbuch Ref.5599

OPTION	
externe Spannungspotentiometer (entfernen ST)	
8 -> Q1	Wenn der Sinn der drehung gegen den Uhrzeigersinn
7 -> Q2	
// CT	
T104: In / 1A (D) "Star" nur	

## TAL 044

### Niederspannungsgenerator - 4-polig

#### 3 - AUFSTELLUNG

Die Fachkräfte, die die verschiedenen in diesem Kapitel angegebenen Arbeiten durchführen, müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

##### 3.1 - Montage




Bei allen mechanischen Handhabungsoperationen dürfen ausschließlich geprüfte Geräte verwendet werden. Der Generator muss sich in horizontaler Lage befinden. Bei der Auswahl eines zum Anheben geeigneten Werkzeugs das Gewicht des Generators beachten. Während dieses Vorgangs muss der Aufenthalt jeglicher Personen unter der Last untersagt werden.


##### • Anheben

Die großzügig dimensionierten Transportringe dürfen nur zum Anheben des Generators verwendet werden. Das Anheben des gesamten Aggregates über diese Punkte ist nicht zulässig. Die Auswahl der Haken oder Schäkel zum Anheben muss an die Form dieser Ringe angepasst sein. Wählen Sie ein Anhebeverfahren, das die Umgebung des Generators berücksichtigt.

Während dieses Vorgangs muss der Aufenthalt jeglicher Personen unter der Last untersagt werden.

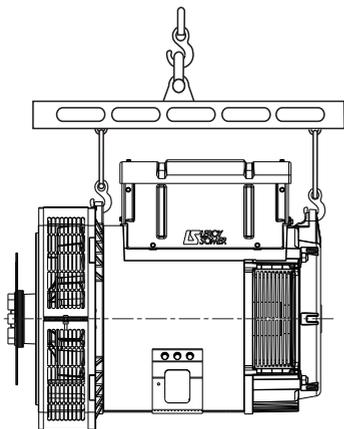

Der TAL 044 ist mit zwei Luftleitblechen ausgestattet, die den Zugang zu den oberen und unteren Bohrungen des Flansches verhindern. Die Kupplung für diese Maschine sollte mit Schrauben in den acht zugänglichen Löchern erfolgen, wobei diejenigen, die aufgrund der Abweiser nicht zugänglich sind, nicht beachtet werden können.

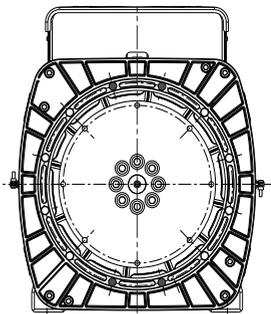

o Ermöglicht Löcher

##### • Ankuppeln - Einlagergenerator

Vor der Kopplung, überprüfen Sie die Kompatibilität zwischen der Generator und den Antriebsmotor, indem Sie:

- durch Drehschwingungsberechnung (Generatoren Daten sind auf Anfrage erhältlich),
- durch eine Kontrolle der Abmessungen von Schwungrad, Schwungradgehäuse, Flansch, Kupplungs- und Distanzscheiben.

#### ACHTUNG

Beim Ankuppeln des Generators an den Antriebsmotor den Lüfter nicht zum Drehen des Generatorrotors verwenden. Die Bohrungen der Kupplungsscheiben sollten mit den Bohrungen des Schwungrades durch Drehen des Schwungrades am Dieselmotor ausgerichtet werden. Überprüfen, dass der Generator während des Ankuppelns in dieser Stellung blockiert ist.

Prüfen, ob ein seitliches Spiel der Kurbelwelle vorhanden ist.

##### • Aufstellort

Der Aufstellort des Generators muss belüftet sein, so dass die Umgebungstemperatur dort die auf dem Leistungsschild angegebenen Werte nicht übersteigt.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 3.2 - Kontrolle vor der Inbetriebnahme

#### • Elektrische Kontrolle



Ein Generator (alt oder neu), dessen Isolationswert für den Stator unter 1 Megaohm und für die anderen Wicklungen unter 100 000 Ohm gesunken ist, darf unter keinen Umständen unter Spannung gesetzt werden.

Um die oben genannten Mindestwerte zu erreichen, können mehrere Methoden angewendet werden.

a) den Generator während 24 Stunden in einem Trockenofen bei einer Temperatur von 110 °C trocknen (ohne Spannungsregler).

b) Warmluft in den Lufteintritt blasen, dabei ist für ein Drehen des Generators zu sorgen (Erregerfeld abklemmen).

**Anmerkung:** Zur Vermeidung der oben beschriebenen Probleme bei langandauerndem Stillstand wird der Einbau einer Stillstandsheizung sowie ein regelmäßiger Wartungslauf empfohlen. Die Stillstandsheizung ist nur dann effektiv, wenn sie während des Stillstands des Generators andauernd in Betrieb ist.

**ACHTUNG**

Es ist zu überprüfen, dass der Generator die den definierten Umgebungsbedingungen entsprechende Schutzart besitzt.



Falls der Kraftstromausgang der Lichtmaschine direkt über Kabel erfolgt, müssen diese vor der Inbetriebnahme angeschlossen werden.

#### • Mechanische und visuelle Kontrolle

Vor der ersten Inbetriebnahme muss überprüft werden:

- ob die Schrauben gut angezogen sind,
- die Länge der Schraube und das Anzugsmoment korrekt sind,

- ob die Kühlluft problemlos zirkulieren kann,
- ob Schutzgitter und -gehäuse korrekt montiert sind,
- ob die Standarddrehrichtung mit Blick auf das Wellenende rechts ist (Phasenfolge 1 - 2 - 3).

Eine Drehrichtungsumkehr erhält man durch Vertauschen der Phasen 2 und 3.

- ob die Schaltung der Betriebsspannung des Standorts entspricht (siehe Kapitel 3.3).


### 3.3 - Anschlussplan der Klemmen

Eine andere Schaltung ist durch das Vertauschen der Position der Statorkabel an den Klemmen möglich. Der Wicklungscode ist auf dem Typenschild angegeben.



**Alle Kontrollen und Arbeiten an den Generatorklemmen müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden. Die internen Verbindungen des Klemmenkastens dürfen auf keinem Fall Beanspruchungen durch die vom Benutzer angeschlossenen Kabel ausgesetzt werden.**





#### • SHUNT Einphasig gewidmet 4 Leiter

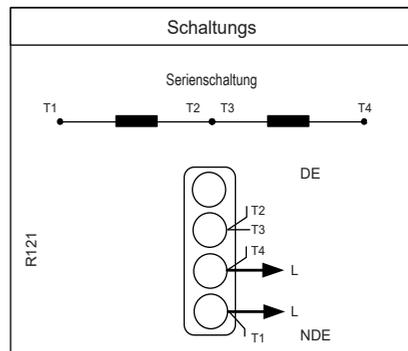





# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • SHUNT Dreiphasig 6 Leiter

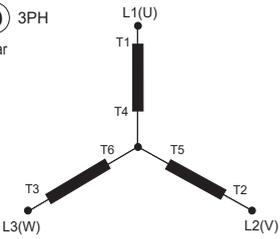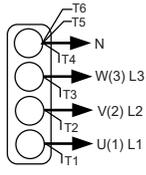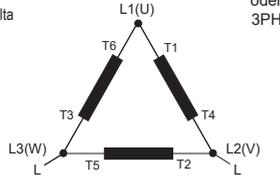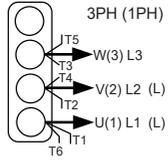Schaltungscode		Spannungsmessung			Werksschaltung		
<b>(D)</b> 3PH Star 	Wicklung	50 Hz	60 Hz			DE	
	6S	380 - 415	380 - 480				
	8S	-	380 - 416				
		<b>⚠ R120 :</b> N => T5, U => T1, V => T2			NDE		
<b>(F)</b> Delta 1PH oder 3PH 	Wicklung	50 Hz	60 Hz				DE
	6S	220 - 240	220 - 240				
	8S	-	220 - 240				
		<b>⚠ R120 :</b> N => T2, U => T1, V => n.c. N => N1			NDE		
<b>⚠</b> Bei neuer Verschaltung die Spannungsmessung des Reglers überprüfen!							











### • AREP+ oder PMG Dreiphasig 6 Leiter

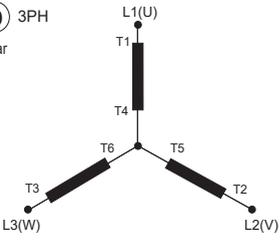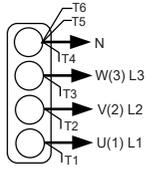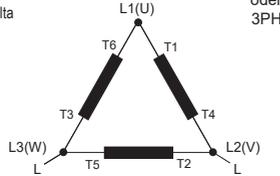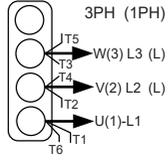Schaltungscode		Spannungsmessung			Werksschaltung		
<b>(D)</b> 3PH Star 	Wicklung	50 Hz	60 Hz			DE	
	6S	380 - 415	380 - 480				
	8S	-	380 - 416				
		<b>⚠ R180 :</b> V => T2, W => T3			NDE		
<b>(F)</b> Delta 1PH oder 3PH 	Wicklung	50 Hz	60 Hz				DE
	6S	220 - 240	220 - 240				
	8S	-	220 - 240				
		<b>⚠ R180 :</b> L1 => T2, L2 => T3			NDE		
<b>⚠</b> Bei neuer Verschaltung die Spannungsmessung des Reglers überprüfen!							

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • SHUNT, AREP+ oder PMG Dreiphasig 12 Leiter

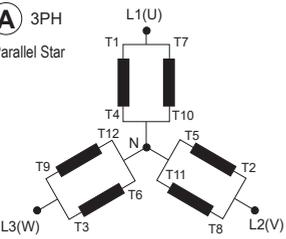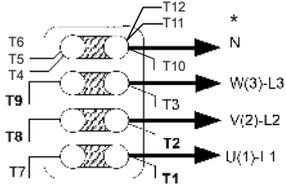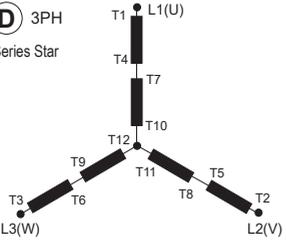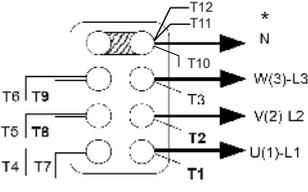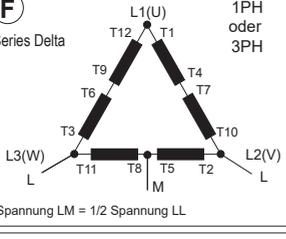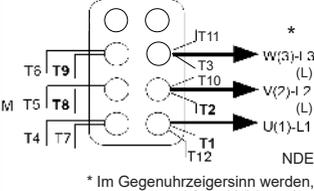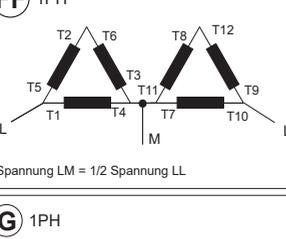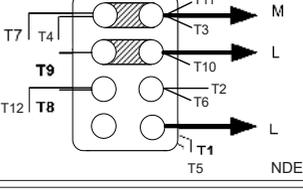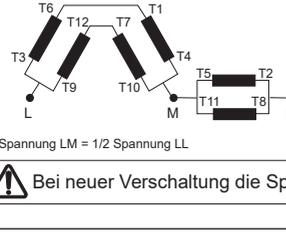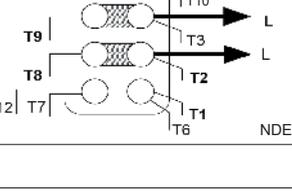Schaltungscode	Spannungsmessung			Werksschaltung
<b>A</b> 3PH Parallel Star 	Wicklung	50 Hz	60 Hz	DE
	6	190 - 208	190 - 240	
	8	-	190 - 208	
<b>R120 :</b> $U \Rightarrow T1, N1 \Rightarrow T2, N \Rightarrow T3, V \Rightarrow n.c.$ <b>R180 :</b> $L1 \Rightarrow T2, L2 \Rightarrow T3$				NDE
				
<b>D</b> 3PH Series Star 	Wicklung	50 Hz	60 Hz	DE
	6	380 - 415	380 - 480	
	8	-	380 - 416	
<b>R120 :</b> $U \Rightarrow T1, V \Rightarrow T2, N \Rightarrow T10, N1 \Rightarrow n.c.$ <b>R180 :</b> $V \Rightarrow T2, W \Rightarrow T3$				NDE
				
<b>F</b> 1PH oder 3PH Series Delta 	Wicklung	50 Hz	60 Hz	DE
	6	220 - 240	220 - 240	
	8	-	220 - 240	
<b>R120 :</b> $U \Rightarrow T1, N1 \Rightarrow T2, N \Rightarrow T3, V \Rightarrow n.c.$ <b>R180 :</b> $L1 \Rightarrow T2, L2 \Rightarrow T3$				NDE
Spannung LM = 1/2 Spannung LL				
<b>FF</b> 1PH 	Wicklung	50 Hz	60 Hz	DE
	6	220 - 240	220 - 240	
	8	-	220 - 240	
<b>R120 :</b> $U \Rightarrow T10, N \Rightarrow T1, N \Rightarrow N1, V \Rightarrow n.c.$ <b>R180 :</b> $L1 \Rightarrow T1, L2 \Rightarrow T10$				NDE
Spannung LM = 1/2 Spannung LL				
<b>G</b> 1PH 	Wicklung	50 Hz	60 Hz	DE
	6	220 - 240	220 - 240	
	8	-	220 - 240	
<b>R120 :</b> $N \Rightarrow T2, U \Rightarrow T3, N1 \Rightarrow n.c., V \Rightarrow n.c.$ <b>R180 :</b> $L1 \Rightarrow T2, L2 \Rightarrow T3$				NDE
Spannung LM = 1/2 Spannung LL				

**⚠** Bei neuer Verschaltung die Spannungsmessung des Reglers überprüfen!

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • Überprüfung der Anschlüsse



**Elektrische Installationen müssen den geltenden Vorschriften des Aufstelllandes entsprechen.**

Es muss überprüft werden :

- dass ein den gesetzlichen Vorschriften des Aufstelllandes entsprechender Differentialschutz am Leistungsausgang des Generators oder in direkter Nähe des Ausgangs angebracht wurde. (In diesem Fall den Draht des Moduls zur Funkentstörung abklemmen, der den Nullleiter anschließt).
- dass die Schutzeinrichtungen nicht abgeschaltet sind,
- dass bei einem externen Regler die Verbindungen zwischen Generator und Schaltschrank nach dem Anschlussplan ausgeführt sind,
- dass kein Kurzschluss zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Nullleiter der Abgangsklemmen des Generators und dem Schaltschrank besteht (zwischen Generator und Schaltschrank besteht kein Kurzschlusschutz über Trennschalter oder Relais),
- dass der Anschluss der Maschine so ausgeführt ist, dass Kabelschuh auf Kabelschuh kommt und dass die Anschlussmuttern gut angezogen sind.



- Die im Klemmenkasten installierte Erdungsklemme des Generators wird an den elektrischen Erdungskreis angeschlossen.
  - Die Erdungsklemme wird an den Rahmen angeschlossen.
- Die vom Anwender angeschlossenen Kabel dürfen auf keinen Fall Druck/Zugbelastung auf die internen Anschlüsse des Klemmenkastens ausüben.



Durchmesser	M6	M8	M10	M12
Drehmoment	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Toleranz	± 15%			

### 3.4 - Inbetriebnahme



**Der Generator darf nur gestartet und genutzt werden, wenn die Installation in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen dieses Handbuchs vorgenommen wurde.**

Der Generator wurde im Werk getestet und voreingestellt.

Wenn er zunächst ohne Last betrieben wird, muss gewährleistet sein, dass die Drehzahl des Antriebs korrekt und stabil ist (siehe Typenschild).

Bei Lastzuschaltung sollte die Maschine ihre Nenndrehzahl und -spannung beibehalten. Kommt es dabei jedoch zu Abweichungen, so kann die Einstellung der Maschine verändert werden (Einstellung siehe Kapitel 3.5). Sollte der Generator auch dann noch nicht einwandfrei funktionieren, muss die Ursache der Fehlfunktion gesucht werden (siehe Kapitel 4.5).

### 3.5 - Einstellungen



**Die verschiedenen Einstellungen während der Tests müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Vor Beginn der Einstellungen ist zu überprüfen, dass die auf dem Typenschild angegebene Drehzahl des Antriebs erreicht ist.**

**Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen wieder angebracht werden.**

**Sämtliche Einstellungen des Generators werden am Regler durchgeführt.**

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 4 - WARTUNG -

#### INSTANDSETZUNG

##### 4.1 - Sicherheitsmaßnahmen

Wartung oder Fehlersuche müssen streng in Übereinstimmung mit den Anweisungen erfolgen, damit die Gefahr von Unfällen vermieden wird und die Maschine in ihrem Originalzustand bleibt.



All diese am Generator auszuführenden Maßnahmen müssen Fachkräften übertragen werden, die für Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung elektrischer und mechanischer Komponenten geschult sind. Diese Fachkräfte müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

Vor jedem Eingriff in den Generator ist sicherzustellen, dass er nicht durch ein manuelles oder automatisches System gestartet werden kann, und dass der Ausführende das Funktionsprinzip des Systems verstanden hat.



**Achtung:** Bestimmte Teile erreichen nach einem Betrieb des Generators gegebenenfalls hohe Temperaturen, deren Berührung kann daher Verbrennungen zur Folge haben.

##### 4.2 - Regelmäßige Wartung

###### • Kontrollen nach der Inbetriebnahme

Nach etwa 20 Betriebsstunden prüfen, dass alle Befestigungsschrauben am Generator korrekt angezogen sind. Weiterhin den Allgemeinzustand der Maschine und die verschiedenen elektrischen Anschlüsse der Anlage überprüfen.

###### • Wartung der elektrischen Teile

Die handelsüblichen flüchtigen Entfettungsprodukte können verwendet werden.

### ACHTUNG

Trichlorethylen, Perchlorethylen, Trichlorethan sowie alle alkalischen Produkte nicht verwenden.



Diese Arbeiten müssen in einer Reinigungsstation durchgeführt werden, die mit einem Ansaugsystem zur Erfassung und Beseitigung der Produkte ausgestattet ist.

Die isolierenden Komponenten und das Imprägnierungssystem dürfen nicht von Lösungsmitteln angegriffen werden. Das Reinigungsprodukt nicht in die Nuten laufen lassen.

Das Produkt mit einer Bürste auftragen und häufig abwischen, um eine Ansammlung im Gehäuse zu vermeiden. Die Wicklung mit einem trockenen Lappen trocknen. Vor der Montage der Maschine alle Spuren des Produktes verdunsten lassen.

###### • Wartung der mechanischen Teile

### ACHTUNG

Die Verwendung von Wasser oder einem Hochdruckreiniger zur Reinigung der Maschine ist nicht zulässig. Jegliche Beschädigung durch den Einsatz von Wasser oder eines Hochdruckreinigers wird von unserer Garantie nicht abgedeckt.

Das Entfetten des Generators erfolgt durch Auftragen eines Entfettungsmittels mit einer Bürste. Die Vereinbarkeit dieses Mittels mit dem Anstrich des Generators überprüfen. Das Entfernen von Staub erfolgt mit Druckluft. Wenn der Generator mit Filtern ausgestattet ist, muss das Wartungspersonal die Luftfilter regelmäßig und sorgfältig reinigen. Bei trockenem Staub kann der Filter mit Druckluft gereinigt oder bei starker Verschmutzung ausgetauscht werden.

Nach der Reinigung des Generators muss die Isolationsfestigkeit der Wicklungen überprüft werden (siehe Kap. 3.2 und 4.5).

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 4.3 - Lager

Die Lager sind dauergeschmiert	Annähernde Lebensdauer des Schmiermittels (je nach Gebrauch) = ca. 20.000 Stunden oder 3 Jahre.
--------------------------------	---

### 4.4 - Mechanische Störungen

Störung		Aktion
Lager	Erhöhte Erwärmung des oder der Lager (Temperatur > 80 °C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ist das Lager blau geworden oder das Fett verbrannt, sind die Lager auszuwechseln.</li> <li>- Das Lager sitzt nicht fest.</li> <li>- Fehlerhafte Ausrichtung der Lager (Lagerschilder nicht korrekt aufgesetzt).</li> </ul>
Temperatur anormal	Erhöhte Erwärmung des Generatorgehäuses (Temperatur mehr als 40 °C über der Umgebungstemperatur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftzirkulation wird teilweise behindert oder von Generator oder Antriebsmotor kommende Warmluft wieder angesaugt</li> <li>- Generator wird bei einer zu hohen Spannung betrieben (&gt; 105 % UN unter Last)</li> <li>- Generator wird überlastet</li> </ul>
Schwingungen	Starke Vibrationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlechte Ausrichtung der Kupplung</li> <li>- Schwingungsdämpfer defekt oder Spiel in der Kupplung</li> <li>- Fehlerhafte Auswuchtung des Rotors</li> </ul>
	Starke Vibrationen zusammen mit einem vom Generator kommenden Geräusch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einphasiger Betrieb des Generators (einphasige Last oder Schütz defekt bzw. Störung der Anlage)</li> <li>- Kurzschluss im Stator</li> </ul>
Anormale Geräusche	Starker Stoß, eventuell gefolgt von Vibrationen und einem Brummen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzschluss in der Anlage</li> <li>- Fehlerhafte Parallelschaltung (Phasenopposition)</li> </ul> <p>Mögliche Folgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruch oder Beschädigung der Kupplung</li> <li>- Bruch oder Verdrehung des Wellenendes</li> <li>- Versatz und Kurzschluss der Wicklung im Polrad.</li> <li>- Reißen oder Lösen des Lüfters</li> <li>- Zerstörung der drehenden Dioden und/oder des Spannungsreglers, von Varistor</li> </ul>

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 4.5 - Elektrische Störungen

Störung	Aktion	Anzeichen	Ursache / Maßnahme
Keine Spannung im Leerlauf, beim Hochlaufen	Für 2 bis 3 Sekunden eine Batterie von 4 bis 12 V an F1 und F2 unter Beachtung der Polarität an der Erregerwicklung anschließen	Auferregung des Generators; Spannung bleibt auch nach Entfernen der Batterie normal	- Fehlende Remanenzspannung
		Auferregung des Generators; Spannung steigt jedoch nach Entfernen der Batterie nicht auf den Nennwert an	- Anschluss des Spannungssollwerts am Regler prüfen - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss in Rotorwicklung
		Auferregung des Generators; Spannung verschwindet jedoch nach Entfernen der Batterie	- Spannungsregler defekt - Erregerwicklungen unterbrochen (Wicklung prüfen) - Polrad unterbrochen (Widerstand prüfen)
Spannung zu niedrig	Drehzahl der Antriebsmaschine überprüfen	Drehzahl korrekt	Regleranschlüsse überprüfen (Regler möglicherweise defekt) - Kurzschluss im Erregerfeld - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen)
		Drehzahl zu niedrig	Drehzahl der Antriebsmaschine erhöhen (Spannungspotentiometer des Reglers nicht verändern, bevor die korrekte Drehzahl eingestellt ist)
Spannung zu hoch	Spannungspotentiometer des Reglers einstellen	Einstellung nicht möglich	- Spannungsregler defekt
Spannungsschwankungen	Stabilitätspotentiometer des Reglers einstellen		- Drehzahl überprüfen: zyklische Abweichungen möglich - Anschlüsse sind locker / Wackelkontakt - Spannungsregler defekt - Drehzahl unter Last zu niedrig
Korrekte Leerlaufspannung, aber zu niedrig unter Last <sup>(*)</sup>	Im Leerlauf betreiben und Spannung zwischen F1 und F2 am Regler prüfen	Spannung zwischen F1 und F2 (DC) SHUNT < 20V AREP+/PMG < 10V	- Drehzahl prüfen
		Spannung zwischen F1 und F2 SHUNT > 30V AREP+/PMG > 15V	- Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen) - Erregeranker defekt (Widerstand prüfen)
Verschwinden der Spannung während des Betriebs	Regler, Varistor und drehende Dioden prüfen, defektes Teil austauschen	Spannung kehrt nicht zu ihrem Nennwert zurück	- Erregerwicklung unterbrochen - Erregeranker defekt - Spannungsregler defekt - Rotorwicklung des Polrads unterbrochen oder Kurzschluss

(\*) Bei einphasigem Betrieb überprüfen, dass die vom Spannungsregler kommenden Leiter der Spannungsmessung an den Klemmen der Anwendung angeschlossen sind.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### • Prüfung der Wicklungen


Die Isolationsfestigkeit der Wicklungen kann mit Hilfe eines dielektrischen Tests überprüft werden. Dabei müssen unbedingt alle Anschlüsse des Spannungsreglers abgeklemmt werden.

### ACHTUNG

Schäden am Spannungsregler nach der Durchführung eines Tests der Isolationsfestigkeit der Wicklungen sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.

### • Prüfung der Diodenbrücke

Eine Diode in ordnungsgemäßem Zustand lässt den Strom ausschließlich in der Richtung von Anode nach Kathode durch.

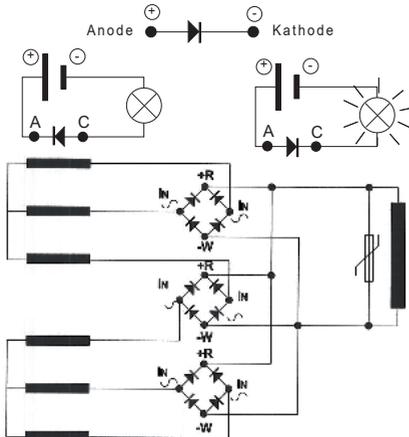


### • Prüfung der Wicklungen und drehenden Dioden durch Fremderregung



Während dieses Vorgangs muss gewährleistet sein, dass der Generator von jeder externen Last getrennt ist. Im Klemmenkasten überprüfen, dass die Anschlüsse vollständig angezogen sind.

- 1) Das Aggregat anhalten, die Leiter des Spannungsreglers abklemmen und isolieren.
- 2) Eine externe Erregung lässt sich auf zwei Arten realisieren.

**Anordnung A:** Eine 12-V-Batterie in Reihe mit einem Regelwiderstand von etwa 50 Ohm - 300 W und eine Diode an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.

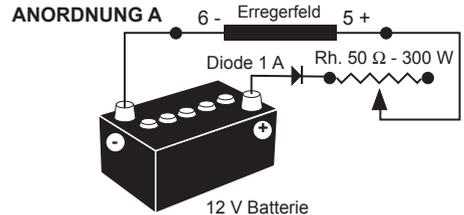

**Anordnung B:** Eine variable Spannungsversorgung „Variac“ und eine Diodenbrücke an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.

Diese beiden Systeme sollten Kenndaten besitzen, die mit der Erregungsleistung des Erregerfelds der Maschine vereinbar sind (siehe Leistungsschild).


3) Das Aggregat bei Nenndrehzahl laufen lassen.

4) Den Strom des Erregerfelds schrittweise durch Einstellung des Regelwiderstands oder des Variac erhöhen und die Ausgangsspannung an L1 - L2 - L3 messen. Außerdem müssen Erregerspannung und -strom im Leerlauf (siehe Leistungsschild der Maschine oder Werkprüfbericht anfordern).

Wenn sich die Ausgangsspannung mit einer Toleranz von < 1 % bei nominalem Erregungspegel und Nenndrehzahl auf ihrem Nennwert befindet, ist die Maschine in gutem Betriebszustand.

Der Fehler muss dann am Spannungsregler oder der damit zusammenhängenden Verkabelung (d. h. Spannungsregler, Verkabelung, Spannungsmessung, Hilfswicklungen) gesucht werden.

### ANORDNUNG B

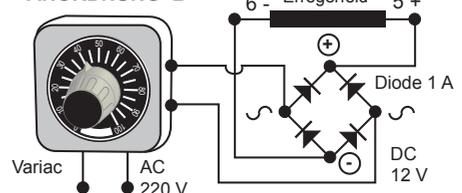

# TAL 044


## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 4.6 - Demontage, Montage

#### ACHTUNG

Während des Garantiezeitraums dürfen diese Arbeiten nur in einer autorisierten Werkstatt oder in unserem Werk durchgeführt werden, da ansonsten keine Garantieansprüche anerkannt werden.

Der Generator muss sich bei Handhabung oder Transport in horizontaler Lage befinden (Rotor ist nicht gegen Translationsbewegungen gesichert). Die Auswahl des geeigneten Anhebeverfahrens ergibt sich aus dem Maschinengewicht.

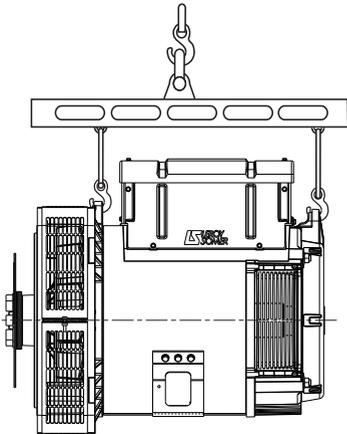

#### • Benötigte Werkzeuge

Für eine vollständige Demontage der Maschine sollten Sie folgende Werkzeuge bereithalten:

- 1 Knarrenschlüssel + Aufsatz
- 1 Drehmomentenschlüssel
- 1 flachen Schraubenschlüssel 7, 8, 10, 12 mm
- 1 Steckschlüssel 8, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 24 mm
- 1 Innensechskantschlüssel: 5 mm (z. B. Facom: ET5), 6 mm (ET6), 10 mm (ET10), 14 mm (ET14)
- 1 TORX-Schlüssel T20 und T30
- 1 Abziehvorrichtung (U35) / (U32/350)

#### • Aufzugsmoment der Schrauben

Siehe Kap. 5.4.

#### • Zugang zu den Dioden

- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) abnehmen.
- Die Module mit einem Ohmmeter oder einer Prüflampe überprüfen.
- Die Module wieder einbauen.
- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) anbringen.


#### • Zugang zu den Anschlüssen und dem Reglersystem

Der Zugang ist nach Entfernen des oberen Teils des Klemmenkastens (48) möglich.

#### • Ersetzen des Lagers B-Seite bei einem Einlagergenerator

##### Demontage

- Den oberen Teil des Klemmenkastens (48) ausbauen.
- Die Befestigungsschellen der Kabel am Leistungsanfang, die Steckverbindung zur Erregermaschine demontieren.
- Die Muttern der Zugstangen (37) ausbauen.
- Das Lagerschild B-Seite (36) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung ausbauen: z. B. U.32 - 350 (Facom).
- Das Lager B-Seite (70) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung ausbauen.

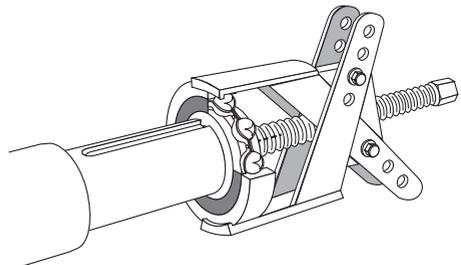


##### Montage

- Ein neues Lager warm aufziehen. Hierzu den Lagerinnenring durch Induktion oder in einem Wärmeofen auf 80 °C erwärmen (kein Ölbad benutzen).
- Den Wellenfederring (79) im Lagerschild sowie eine neue O-Ring-Dichtung (349) anbringen.
- Das Lagerschild B-Seite montieren, das Kabelbündel zwischen den oberen Stegen des Lagerschildes durchführen.

## TAL 044

### Niederspannungsgenerator - 4-polig

- Die Befestigungsschellen der Kabel und die Steckverbindung zur Erregermaschine montieren.
- Den oberen Teil des Klemmenkastens (48) und die Potenzialausgleichsschraube (29) montieren.

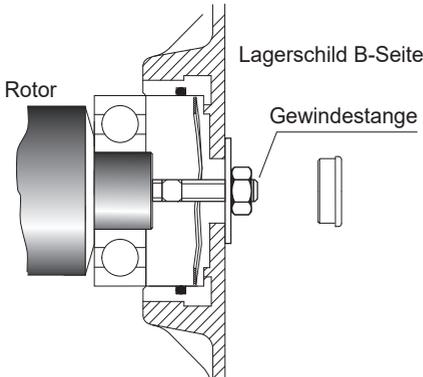

#### ACHTUNG

Bei einer Demontage der Lagerschilder sollten in jedem Fall die Lager, O-Ring-Dichtungen, Wellenfederringe und Klebmittel ersetzt werden.

#### • Zugang zu Polrad und Stator

##### Demontage

- Wie bei der Demontage der Lager vorgehen.
- Die Kupplungsscheibe entfernen und ein Rohr mit entsprechendem Durchmesser auf dem Wellenende anbringen.
  - Den Rotor auf einen der Pole lagern und dann gleitend herausziehen. Das Rohr dient dabei als Hebevorrichtung zur Unterstützung des Ausbaus.
  - Nach dem Ausbau des Rotors darauf achten, dass das Lüfterrad nicht beschädigt wird. Wenn das Lüfterrad demontiert wird, muss es ersetzt werden.
  - Das Polrad auf geeigneten, V-förmigen Stützen abgelegt wird.

**HINWEIS:** Wenn am Polrad Arbeiten vorgenommen werden (Neuwicklung, Ersetzen von Komponenten), muss der Rotor anschließend ausgewuchtet werden.

#### Montage des Polrads

- Das Verfahren zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Beim Einsetzen des Rotors in den Stator muss ein Anstoßen der Wicklungen vermieden werden.
- Das Lüfterrad mit den Schrauben an der Muffe befestigen. Wie bei der Montage der Lager vorgehen.

#### 4.7 - Installation und Wartung des PMG

Typenbezeichnung des PMG-Erregungssystems: PMG H3.  
Siehe Abbildungen und PMG Ref. 5867.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 4.8 - Elektrische Kenndaten

Tabelle der durchschnittlichen Werte:

Generator - 4-polig - 50 Hz - Standardwicklung Nr. 6S (6 Leiter) und M oder M1 (4 Leiter) in Einphasenausführung (400 V für die Erregung).

Die angegebenen Strom- und Spannungswerte beziehen sich auf Leerlauf und Betrieb mit Nennlast bei getrennter Felderregung.

Alle Werte haben eine Toleranz von  $\pm 10\%$  (genaue Werte siehe Prüfbericht) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bei 60-Hz-Generatoren liegen die Werte von I Err etwa 5 bis 10% tiefer.

#### • Dreiphasig: 4-polig SHUNT-Erregung

##### Widerstände bei 20 °C ( $\Omega$ )

Typ	Stator L/N	Rotor	Erregerfeld	Anker
A-B	0.067	2.07	11.65	0.791
C-D	0.050	2.35	11.65	0.791
E-H	0.034	2.89	12.94	0.920
J	0.029	3.15	12.94	0.920
K	0.024	3.43	12.94	0.920
L-M	0.019	4.04	7.88	1.051

#### Erregerfeldstrom I Err (A)

##### 400V - 50 Hz

"I Err": Erregerfeldstrom

Typ	im Leerlauf	bei Nennlast
A	0.84	2.60
B	0.84	2.95
C	0.80	2.75
D	0.80	3.08
E	0.67	2.57
H	0.67	2.78
J	0.66	2.79
K	0.68	2.82
L	0.64	2.69
M	0.64	3.01

#### • Dreiphasig: 4-polig AREP+-Erregung

##### Widerstände bei 20 °C ( $\Omega$ )

Typ	Stator L/N	Rotor	Erregerfeld	Anker
A-B	0.067	2.07	7.26	0.791
C-D	0.050	2.35	7.26	0.791
E-H	0.034	2.89	8.07	0.920
J	0.029	3.15	8.07	0.920
K	0.024	3.43	8.07	0.920
L-M	0.019	4.04	4.82	1.051

##### Widerstand der Hilfswicklungen bei 20 °C ( $\Omega$ )

Typ	X1, X2	Z1, Z2
A-B	0.450	0.657
C-D	0.436	0.627
E-H	0.365	0.575
J	0.308	0.480
K	0.417	0.611
L-M	0.238	0.547

#### Erregerfeldstrom I Err (A)

##### 400V - 50 Hz

"I Err": Erregerfeldstrom

Typ	im Leerlauf	bei Nennlast
A	1.08	3.35
B	1.08	3.80
C	1.03	3.54
D	1.03	3.96
E	0.87	3.31
H	0.87	3.59
J	0.85	3.60
K	0.88	3.63
L	0.82	3.46
M	0.82	3.88

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

- Einphasig gewidmet M: 4-polig  
SHUNT-Erregung - 50 Hz  
Widerstände bei 20 °C ( $\Omega$ ) -  
Serienschaltung

Typ	Stator L/N	Rotor	Erregerfeld	Anker
C	0.012	2.07	11.65	0.791
D1	0.009	2.35	11.65	0.791
J	0.007	3.15	12.94	0.920

- Erregerfeldstrom I Err (A)  
230V - 50 Hz  
"I Err": Erregerfeldstrom

Typ	im Leerlauf	bei Nennlast
C	0.70	1.50
D1	0.70	1.50
J	0.60	1.30

- Einphasig gewidmet M1: 4-polig  
SHUNT-Erregung - 60 Hz  
Widerstände bei 20 °C ( $\Omega$ ) -  
Serienschaltung

Typ	Stator L/N	Rotor	Erregerfeld	Anker
C	0.008	2.07	11.65	0.791
D1	0.006	2.35	11.65	0.791
E	0.006	2.89	12.94	0.920
K	0.004	3.43	12.94	0.920

- Erregerfeldstrom I Err (A)  
240V - 60 Hz  
"I Err": Erregerfeldstrom

Typ	im Leerlauf	bei Nennlast
C	0.90	1.80
D1	1.00	2.00
E	0.60	1.70
K	0.70	1.50

- Tabellen der Gewichte  
(Die angegebenen Werte haben rein informativen Charakter)

### Dreiphasig: SHUNT/AREP+

Typ	Gesamtgewicht (kg)	Rotor (kg)
A-B	247	114
C-D	280	128
E-H	353	160
J	383	172
K	418	187
L-M	539	228

### Einphasig gewidmet M: SHUNT

Typ	Gesamtgewicht (kg)	Rotor (kg)
C	280	128
D1	280	128
J	383	172

### Einphasig gewidmet M1: SHUNT

Typ	Gesamtgewicht (kg)	Rotor (kg)
C	280	128
D1	280	128
E	353	160
K	418	187



Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen unbedingt wieder angebracht werden. Die Potenzialausgleichsschraube (29) nicht vergessen.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 5 - ERSATZTEILE

#### 5.1 - Reserveteile

Hier ist die Liste der Teile:

<b>Montagesatz Einlagergenerator</b>	<b>4879454</b>
Lager B-Seite RLTO40ET030 Wellenfederring O-Ring-Dichtung	
<b>Bausatz Diodenbrücke</b>	<b>4888595</b>
<b>Varistor</b>	<b>4691059</b>
<b>Spannungsregler SHUNT R120</b>	<b>4969966</b>
<b>Spannungsregler AREP+ R180</b>	<b>5089747</b>

#### 5.2 - Technischer Kundendienst

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre Ersatzteilbestellungen oder Ihre Anfragen für technischen Support an [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com) oder an Ihren nächsten Kontakt, den Sie auf [www.lrsom.co/support](http://www.lrsom.co/support) finden. Geben Sie den kompletten Typ der Maschine, ihre Nummer und die Informationen auf dem Typenschild an.

Positionsnummern sollten aus den Explosionszeichnungen und ihre Beschreibung dem Teileverzeichnis entnommen werden.

Zur Gewährleistung einer korrekten und sicheren Funktion unserer Maschinen empfehlen wir die Verwendung von Originalersatzteilen.

Bei Beschädigungen durch die Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile übernimmt der Hersteller keine Haftung.



Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen unbedingt wieder angebracht werden.

#### 5.3 - Zubehör

##### • Stillstandsheizung

Die Stillstandsheizung muss in Betrieb sein, sobald sich der Generator im Stillstand befindet. Sie wird B-seitig am Generator angebaut. Ihre Leistung beträgt standardmäßig 100 W an 220 V oder 100 W an 110 V (auf Anfrage).




**Achtung: Die Spannungsversorgung liegt an, wenn sich der Generator im Stillstand befindet.**

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

### 5.4 - Explosionszeichnung, Teilververzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben

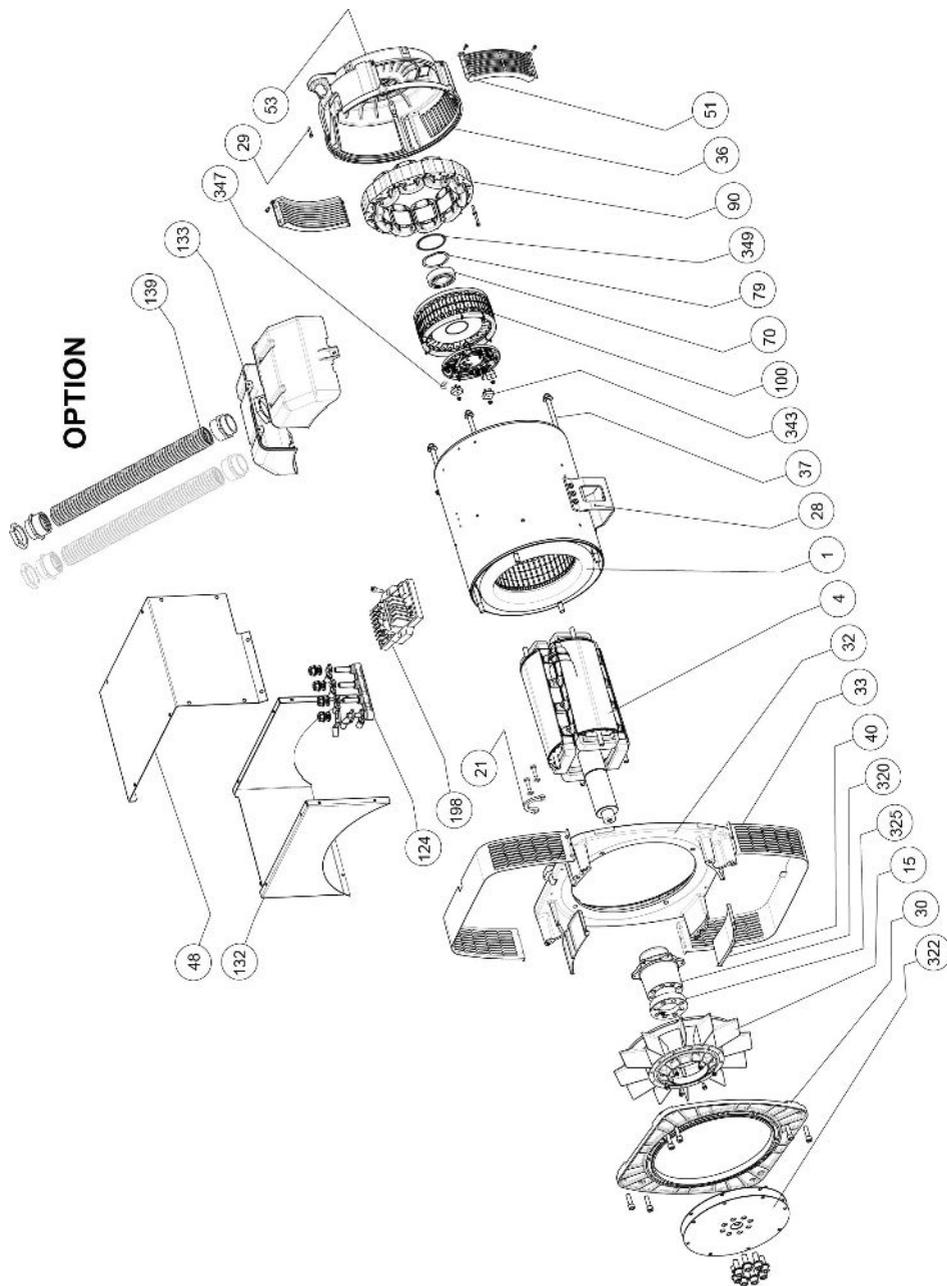

## TAL 044

### Niederspannungsgenerator - 4-polig

Pos.	Mge	Beschreibung	Schrau. Ø	Moment N.m	Pos.	Mge	Beschreibung	Schrau. Ø	Moment N.m
1	1	Stator, komplett gewickelt	-	-	70	1	Lager B-Seite	-	-
4	1	Rotor, komplett gewickelt	-	-	79	1	Wellenfederring	-	-
15	1	Lüfterrad	M6	5	90	1	Erregerfeld	M6	10
21	1	Transportöse (nur mit TAL 044 L und M)	M10	40	100	1	Anker der Erregermaschine	-	-
28	1	Erdungsklemme	M6*	10**	124	1	Klemmenblock	M6	5
29	1	Potenzialausgleichsschraube	M6	10	132	1	Klemmkastenkörper	-	-
30	1	Flansch A-Seite	M12	69	133	1	Haube (Option)	M5	3.6
32	1	Flanschkörper	M12	69	139	1****	Kabeltülle (Option)	-	-
33	2	Schutzgitter Luftaustritt	M6	5	198	1	Spannungsregler	M5	3.6
36	1	Lagerschild B-Seite	M14	90***	320	1	Kupplungsmuffe	-	-
37	4	Zugstangen	-	-	322	2	Kupplungsscheibe	M16	300
40	2	Plastikblende (außer mit TAL 044 L und M)	-	-	325	-	Positionierscheibe	-	-
48	1	Oberer Teil des Klemmenkastens	M5	5	343	3	Diodenbrücke	M5	3
51	2	Schutzgitter Lufteintritt	M5	3.6	347	1	Schutzvaristor (+ PCB)	M6	4
53	1	Verschlusskappe	-	-	349	1	O-Ring-Dichtung	-	-

\* M12 (nur mit TAL 044 L und M)

\*\* 69 N.m (nur mit TAL 044 L und M)

\*\*\*130 N.m (nur mit TAL 044 L und M)

\*\*\*\* Mge: 2 (nur mit TAL 044 L und M)

**TAL 044****Niederspannungsgenerator - 4-polig****Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen**

Wir verpflichten uns, die Auswirkungen unserer Aktivität auf die Umwelt zu begrenzen. Wir überwachen kontinuierlich unsere Produktionsprozesse, unsere Materialbeschaffung und unser Produktdesign, um die Wiederverwertbarkeit zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Diese Anweisungen dienen nur zu Informationszwecken. Es obliegt dem Anwender, die lokale Gesetzgebung für die Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten einzuhalten.

**Wiederverwertbare Stoffe**

Unsere Generatoren bestehen hauptsächlich aus Eisen, Stahl und Kupferwerkstoffen, die für Wiederverwertungszwecke zurückgewonnen werden können.

Diese Stoffe können durch eine Kombination aus manueller Zerlegung, mechanischer Trennung und Schmelzprozesse zurückgewonnen werden. Unser technischer Support kann auf Anfrage detaillierte Anweisungen zur Produktzerlegung erteilen.

**Abfall & Gefahrstoffe**

Die folgenden Komponenten und Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung und müssen vor dem Wiederverwertungsprozess vom Generator getrennt werden:

- Elektronische Bauteile im Klemmenkasten einschließlich dem automatischen Spannungsregler (198), den Stromtransformatoren (176), dem Funkentstörmodul und anderen Halbleitern.
- Diodenbrücke (343) und Überspannungsschutz (347) am Rotor des Generators.
- Größere Kunststoffteile wie z.B. der Klemmenkasten an einigen Produkten. Diese Komponenten sind üblicherweise mit Informationen zur Kunststoffart gekennzeichnet.

Alle oben genannten Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung, um Abfall von wiederverwertbaren Stoffen zu trennen. Sie müssen spezialisierten Entsorgungsunternehmen übergeben werden.

Das Öl und Fett aus dem Schmierungs-system muss als Gefahrstoff angesehen und gemäß der lokalen Gesetzgebung behandelt werden.

Unsere Generatoren haben eine festgelegte Lebensdauer von 20 Jahren. Nach diesem Zeitraum ist der Generator unabhängig von seinem Zustand außer Betrieb zu setzen. Jeder weitere Betrieb nach diesem Zeitraum unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig



**Moteurs Leroy-Somer**  
Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015  
16915 Angoulême cedex 9 - France

Angoulême, 28. Oktober 2021

### EG-Erklärung

Moteurs Leroy-Somer erklärt hiermit, dass die elektrischen Generatoren der Typen:  
LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 –  
LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – TAL  
040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3  
sowie die von dem Unternehmen oder in seinem Namen hergestellten und davon abgeleiteten Baureihen zu  
folgenden:

**MOTEURS LEROY-SOMER**  
Boulevard Marcellin Leroy  
16015 Angoulême  
France

**MLS HOLICE STLO.SRO**  
Sladkovskeho 43  
772 04 Olomouc  
République Tchèque

**MOTEURS LEROY-SOMER**  
1, rue de la Burelle  
Boite Postale 1517  
45800 St Jean de Braye France

**LEROY-SOMER ELECTRO-  
TECHNIQUE Co., Ltd**  
No1 Amosheng Road, Galshan Town,  
Cangshan District,  
Fuzhou, Fujian 350026 Chine

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION  
INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE**  
#45, Nagarur, Huskur Road  
Off Tumkur Road,  
Bengaluru-562 162 Inde

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION  
INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI**  
#64/A, Main Road,  
Tarihal IndustrialArea,  
Tarihal, Hubli-590 026 Inde

erfüllen die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien:

#### Konformitätserklärung:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014.
- EN und IEC 60034-1, 60034-5 und 60034-22.
- ISO 8528-3 „Wechsel-Stromerzeugungsaggregate mit Antrieb durch Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Teil 3: Wechselstrom-Generatoren für Stromerzeugungsaggregate“.

Diese Generatoren erfüllen auch die ROHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 und sein Anhang II 2015/863 vom 31. März 2015, sowie die EMV-Richtlinie 2014/30/EU vom 26. Februar 2014.

#### Einbauerklärung:

Diese Generatoren sind so konstruiert, dass sie die wesentlichen Anforderungen Anhang I, Kapitel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.6 bis 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 bis 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (außer 1.7.1.2) der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie Anhang VII, Teil B dieser Richtlinie und die oben genannten Normen erfüllen.

Folglich sind diese „Unvollständige Maschinen“ so konzipiert, dass sie in kompletten Energieerzeugungsaggregaten verwendet werden können, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 entsprechen müssen.

#### WARNUNG:

Die oben genannten Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863 sowie den anderen gegebenenfalls anzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.

Moteurs Leroy-Somer verpflichtet sich, einer ausreichend begründeten Anfrage seitens nationaler Behörden nachzukommen und relevante Informationen zum Generator weiterzuleiten.

Verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen und dieser Erklärung sind:  
Yannick MESSIN, Leiter technische Abteilung LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye  
Jean-Pierre CHARPENTIER, Leiter technische Abteilung LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

**LEROY-SOMER**

**Moteurs Leroy-Somer**

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France  
SAS with share capital of 38,679,664 € - RCS Angoulême 338 567 258

4152 de - 2021.10 / v

Die EG-Konformitäts- und Einbauerklärung ist auf Wunsch bei Ihrem Ansprechpartner erhältlich.

# TAL 044

## Niederspannungsgenerator - 4-polig

# Service und Support

Unser weltweites Service-Netzwerk steht Ihnen mit mehr als 80 Stützpunkten zur Verfügung.

Diese Präsenz vor Ort ist Ihre Garantie für schnelle und effiziente Reparaturen, Support-Leistungen und Wartungsarbeiten.

Vertrauen Sie in der Wartung Ihres Generators und der Unterstützung durch die Experten für Stromerzeugungssysteme. Unser Personal vor Ort ist qualifiziert und geschult, um in jeder Umgebung und an allen Maschinentypen zu arbeiten.

Wir kennen den Betrieb von Generatoren und verschaffen den bestmöglichen Service zur Optimierung Ihrer Betriebskosten.

Wo wir helfen können:



Kontakt:

**Nord- und Südamerika:** +1 (507) 625 4011

**Europa & Rest der Welt:** +33 238 609 908

**Asien Pazifik:** +65 6250 8488

**China:** +86 591 88373036

**Indien:** +91 806 726 4867



Scannen Sie den Code oder begeben Sie sich nach:

 [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

[www.lrsr.co/support](http://www.lrsr.co/support)

**LEROY-SOMER**<sup>TM</sup>

[www.leyoy-somer.com/epg](http://www.leyoy-somer.com/epg)

Connect with us at:



***Nidec***  
All for dreams